

LAMPIRAN

Tabel 4.5 Kinerja jaringan irigasi Salu Bulan

Komponen penelitian	Kriteria penilaian	Bobot (%)	Kategori	Nilai	Skor
Kinerja fungsional infrastruktur jaringan irigasi	Kondisi fisik infrastruktur	14	Sangat buruk	1	0,14
	Kondisi fungsional Infrastruktur	14	Sangat Buruk	1	0,14
Kinerja pelayanan air	Tingkat kecukupan air	15	Sangat kurang	1	0,15
	Tingkat ketetapan pemberian air	15	Sangat terlambat	1	0,15
Kinerja kelembagaan Pemerintah	Manajemen kelembagaan	10	Sangat buruk	1	0,10
	Ketersediaan dana	11	Tidak memadai	1	0,11
	SDM	10	Tidak memadai	1	0,10
Kinerja kelembagaan petani	Struktur kelembagaan (AD/ART, anggota, program kerja), prasarana dan keaktifan anggota	11	Buruk	2	0,22
Jumlah		100%			1,11

Tabel Kondisi Saluran Pada Daerah Irigasi Salu Bulan

Patok per 25 m	Kondisi Saluran	Keterangan
STA $\pm$ 0,000 - 0,025	Baik	Tidak ada kerusakan
STA $\pm$ 0,025 - 0,050	Baik	Tidak ada kerusakan
STA $\pm$ 0,050 - 0,075	Baik	Tidak ada kerusakan
STA $\pm$ 0,075 - 0,100	Baik	Tidak ada kerusakan
STA $\pm$ 0,100 - 0,125	Baik	Tidak ada kerusakan
STA $\pm$ 0,125 - 0,150	Rusak ringan	Terdapat tumbuhan rumput yang menutupi saluran
STA $\pm$ 0,150 - 0,175	Rusak ringan	Terdapat tumbuhan rumput yang menutupi saluran
STA $\pm$ 0,175 - 0,200	Rusak ringan	Terdapat tumbuhan rumput yang menutupi saluran
STA $\pm$ 0,200 - 0,225	Rusak ringan	Terdapat tumbuhan rumput yang menutupi saluran
STA $\pm$ 0,225 - 0,250	Baik	Tidak ada kerusakan
STA $\pm$ 0,250 - 0,275	Baik	Tidak ada kerusakan
STA $\pm$ 0,275 - 0,300	Rusak Berat	Saluran tertimbun oleh rumput yang menutupi saluran
STA $\pm$ 0,300 - 0,325	Baik	Tidak ada kerusakan
STA $\pm$ 0,325 - 0,350	Baik	Tidak ada kerusakan
STA $\pm$ 0,350 - 0,375	Sangat Baik	Tidak ada kerusakan
STA $\pm$ 0,375 - 0,400	Baik	Tidak ada kerusakan
STA $\pm$ 0,400 - 0,425	Baik	Tidak ada kerusakan
STA $\pm$ 0,425 - 0,450	Sangat Baik	Tidak ada kerusakan
STA $\pm$ 0,450 - 0,475	Sangat Baik	Tidak ada kerusakan
STA $\pm$ 0,475 - 0,500	Rusak Berat	Terdapat dinding yang rubuh

Patok per 25 m	Kondisi Saluran	Keterangan
STA $\pm$ 0,500 - 0,525	Rusak Berat	Terdapat dinding yang rubuh
STA $\pm$ 0,525 – 0,550	Rusak ringan	Terdapat sedimen serta tumbuh rumput yang menutupi saluran
STA $\pm$ 0,550 – 0,575	Rusak berat	Saluran tertutup oleh sedimen dan tumbuh rumput yang menutupi saluran serta kerusakan pada dinding saluran
STA $\pm$ 0,575 – 0,600	Rusak berat	Saluran tertutup oleh sedimen dan tumbuh rumput yang menutupi saluran serta kerusakan pada dinding saluran
STA $\pm$ 0,600 – 0,625	Rusak berat	Saluran tertutup oleh sedimen dan tumbuh rumput yang menutupi saluran serta terdapat kerusakan pada dinding saluran
STA $\pm$ 0,625 – 0,650	Rusak berat	Saluran tertutup oleh sedimen dan tumbuh rumput yang menutupi saluran
STA $\pm$ 0,650 – 0,675	Rusak ringan	Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran
STA $\pm$ 0,675 – 0,700	Rusak ringan	Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran
STA $\pm$ 0,700 – 0,725	Rusak berat	Saluran tertutup oleh sedimen dan tumbuh rumput yang menutupi saluran serta kerusakan pada dinding saluran
STA $\pm$ 0,725 – 0,750	Rusak berat	Banyak sedimen yang menutupi saluran

Patok per 25 m	Kondisi Saluran	Keterangan
STA $\pm$ 0,750 – 0,775	Rusak ringan	Terdapat sedimen yang menutupi saluran
STA $\pm$ 0,775 – 0,800	Rusak ringan	Terdapat sedimen dan tumbuh rumput yang menutupi saluran
STA $\pm$ 0,800 – 0,825	Rusak ringan	Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran
STA $\pm$ 0,825 – 0,850	Rusak ringan	Terdapat kerusakan pada dinding saluran
STA $\pm$ 0,850 – 0,875	Rusak ringan	Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran
STA $\pm$ 0,875 – 0,900	Rusak berat	Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran serta terdapat kerusakan pada dinding saluran
STA $\pm$ 0,900 – 0,925	Rusak berat	Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran serta terdapat kerusakan pada dinding saluran
STA $\pm$ 0,925 – 0,950	Rusak ringan	Terdapat banyak sedimen yang menutupi saluran
STA $\pm$ 0,950 – 0,975	Rusak ringan	Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran
STA $\pm$ 0,975 – 1,000	Rusak ringan	Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran
STA $\pm$ 1,000 – 1,025	Rusak ringan	Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran
STA $\pm$ 1,025 – 1,050	Rusak ringan	Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran

Patok per 25 m	Kondisi Saluran	Keterangan
STA $\pm$ 1,050– 1,075	Rusak ringan	Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran
STA $\pm$ 1,075– 1,100	Rusak berat	Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran serta terdapat kerusakan pada dinding saluran
STA $\pm$ 1,100– 1,125	Rusak ringan	Terdapat retakan pada dinding saluran serta banyak sedimen yang menutupi saluran
STA $\pm$ 1,125– 1,150	Rusak ringan	Banyak sedimen yang menutupi saluran
STA $\pm$ 1,150– 1,175	Rusak ringan	Banyak sedimen serta tumbuh rumput pada dinding saluran
STA $\pm$ 1,175– 1,200	Rusak berat	Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran serta terdapat kerusakan pada dinding saluran
STA $\pm$ 1,200– 1,220	Rusak ringan	Banyak sedimen serta tumbuh rumput pada dinding saluran

Tabel 4.6 Gambar Kondisi Saluran Irigasi Salu Bulan

Gambar Saluran	Kondisi saluran
	STA 0,000 – 0,025 Baik Tidak ada kerusakan
	STA 0,025 – 0,050 Baik Tidak ada kerusakan

 A close-up photograph showing a person's hand holding a white measuring tape against a concrete structure. The tape is extended downwards towards a body of water. The concrete surface is weathered and has some green moss or algae growing on it. A blue sneaker is visible in the upper left corner.	STA 0,050 – 0,075 Baik Tidak ada kerusakan
 A photograph of a person crouching on a concrete structure, holding a measuring tape over a body of water. The person is wearing a grey long-sleeved shirt and blue pants. The concrete structure is weathered and has some green moss or algae growing on it. The water is murky and greenish-brown.	STA 0,075 – 0100 Baik Tidak ada kerusakan

	STA 0,100 – 0,125 Baik Tidak ada kerusakan
	STA 0,125 – 0,150 Rusak Ringan Terdapat tumbuhan rumput yang menutupi saluran

	STA ± 150 – 175 Rusak Ringan Terdapat tumbuhan rumput yang menutupi saluran
	STA ± 0,275 – 0,200 Rusak Ringan Terdapat tumbuhan rumput yang menutupi saluran

	STA ± 200 – 225 Rusak Ringan Terdapat tumbuhan rumput yang menutupi saluran
	STA ± 150 – 175 Rusak Ringan Terdapat tumbuhan rumput yang menutupi saluran



STA $\pm$ 250 – 275

Baik

Tidak ada kerusakan



STA $\pm$ 275 – 300

Rusak berat

Saluran tertimbun oleh
rumput menutupi
saluran

	STA ± 300 – 325 Baik Tidak ada kerusakan
	STA ± 325 – 350 Baik Tidak ada kerusakan

	STA ± 350 - 375 Sangat Baik Tidak ada kerusakan
	STA ± 375 - 400 Sangat Baik Tidak ada kerusakan

	STA ± 400 – 425 Baik Tidak ada kerusakan
	STA ± 425 – 450 Sangat Baik Tidak ada kerusakan

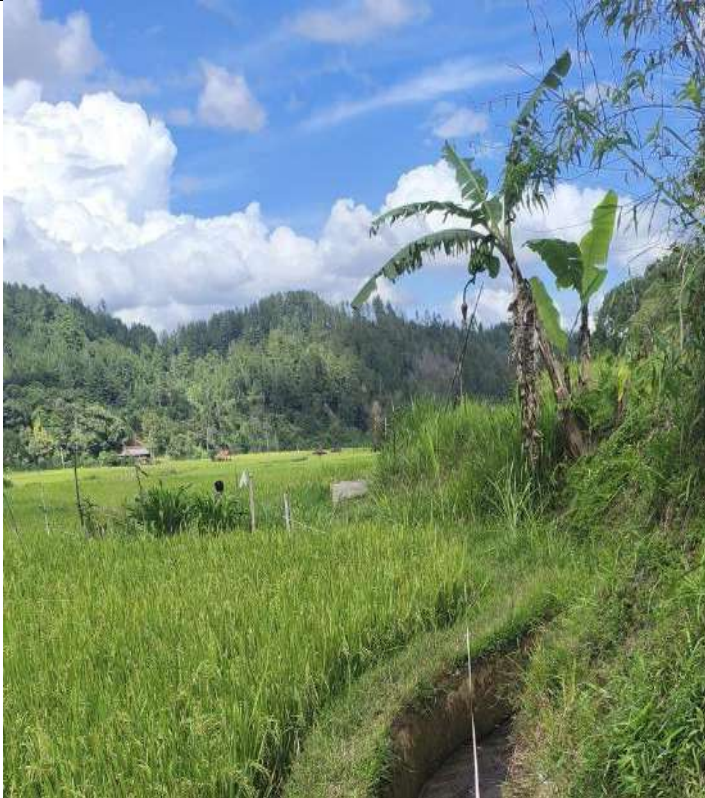
	STA ± 450 - 475 Sangat Baik Tidak ada kerusakan
	STA ± 475 – 500 Rusak berat Terdapat dinding rubuh

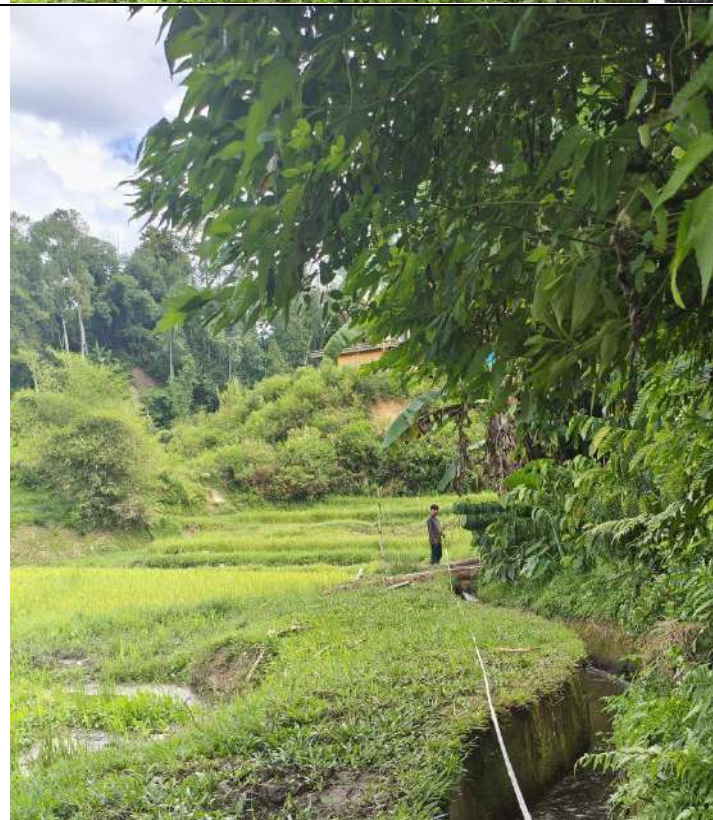
	STA ± 500 – 525 Rusak berat Terdapat dinding rubuh
	STA ± 525 – 550 Rusak ringan Terdapat sedimen serta tumbuh rumput yang menutupi saluran

	STA ± 550– 575 Rusak berat Saluran tertutup oleh sedimen dan tumbuh rumput yang menutupi saluran serta kerusakan pada dinding saluran
	STA ± 575 – 600 Rusak berat Saluran tertutup oleh sedimen dan rumput yang menutupi saluran serta kerusakan pada dinding saluran.

	STA ± 600 – 625 Rusak berat Saluran tertutup oleh sedimen dan tumbuh rumput yang menutupi saluran serta terdapat kerusakan pada dinding saluran
	STA ± 625 – 650 Rusak berat Saluran tertutup oleh sedimen dan tumbuh rumput yang menutupi saluran

	STA ± 650 – 675 Rusak ringan Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran
	STA ± 675 – 700 Rusak ringan Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran

	STA ± 700 – 725 Rusak berat Saluran tertutup oleh sedimen dan tumbuh rumput yang menutupi saluran serta kerusakan pada dinding saluran
	STA ± 725 – 750 Rusak berat Banyak sedimen yang menutupi saluran

	STA ± 750 – 775 Rusak ringan Terdapat sedimen yang menutupi saluran
	STA ± 775– 800 Rusak ringan Terdapat sedimen dan tumbuh rumput yang menutupi saluran

	STA ± 800 – 825 Rusak ringan Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran
	STA ± 825 – 850 Rusak ringan Terdapat kerusakan pada dinding saluran

	STA ± 850 – 875 Rusak ringan Saluran tertutup oleh sedimen dan tumbuh rumput yang menutupi saluran
	STA ± 875 – 900 Rusak berat Saluran tertutup oleh sedimen dan tumbuh rumput yang menutupi saluran serta kerusakan pada dinding saluran

	STA ± 900 – 925 Rusak berat Saluran tertutup oleh sedimen dan tumbuh rumput yang menutupi saluran serta kerusakan pada dinding saluran
	STA ± 925 – 950 Rusak ringan Terdapat banyak sedimen yang menutupi saluran

	STA ± 950 – 975 Rusak ringan Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran
	STA ± 975– 1000 Rusak ringan Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran

	STA ± 1000– 1025 Rusak ringan Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran
	STA ± 1025– 1050 Rusak ringan Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran

	STA ± 1050– 1075 Rusak ringan Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran
	STA ± 1075– 1100 Rusak berat Saluran tertutupi oleh sedimen dan tumbuh rumput pada saluran serta terdapat kerusakan pada dinding saluran

	STA ± 1100– 1125 Rusak ringan Terdapat retakan pada dinding saluran serta banyak sedimen yang menutupi saluran
	STA ± 1125– 1150 Rusak ringan Banyak sedimen yang menutupi saluran

	STA ± 1150– 1175 Rusak ringan Banyak sedimen serta tumbuh rumput pada dinding saluran
	STA ± 1175– 1200 Rusak berat Saluran tertutup oleh sedimen dan tumbuh rumput yang menutupi saluran serta terdapat kerusakan pada dinding saluran

	STA ± 1200– 1230 Rusak ringan Banyak sedimen serta tumbuh rumput pada dinding saluran
---	--