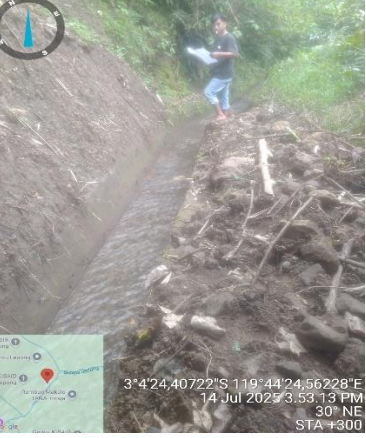
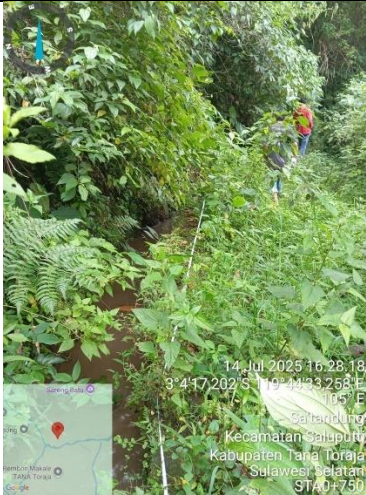


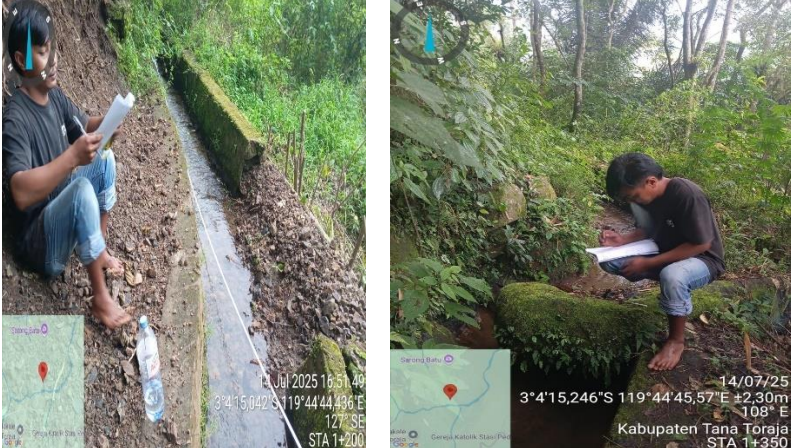
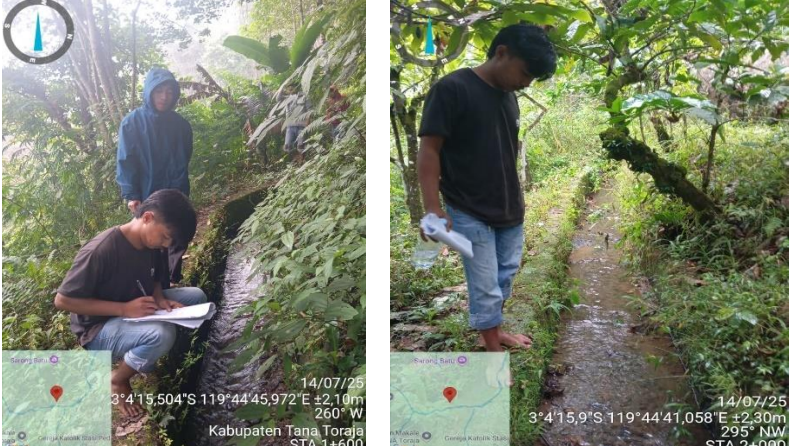
LAMPIRAN

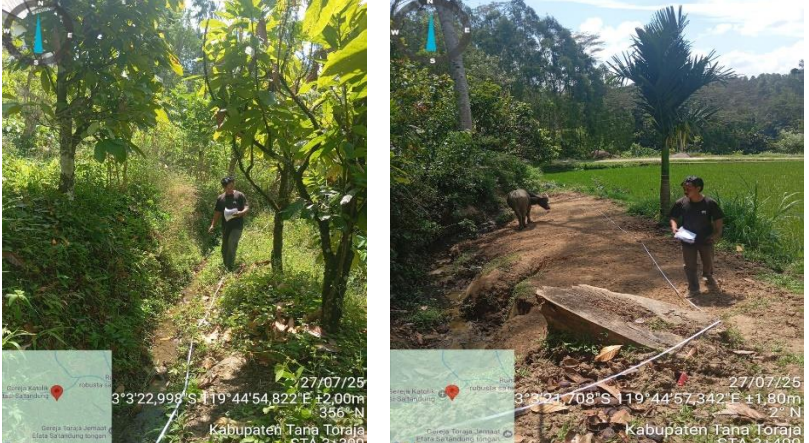
Bangunan	Gambar Kondisi
Bendung	3°4'30,20837"S 119°44'21,21331"E 14 Jul 2025 3.09.53 PM 309° NW Kecamatan Malimbong Balepe BENDUNG

Sumber : Hasil pengambilan data lapangan (2025)

STA	Gambar Kondisi	
STA 0+000-0+050 STA 0+050-0+100		
STA 0+100-0+150 STA 0+150-0+200		
STA 0+200-0+300 STA 0+300-0+400		

STA	Gambar Kondisi	
STA 0+400-0+500 STA 0+500-0+600	 14 Jul 2025 16:11:51 3°41'5.182"S 119°44'26.628"E 50° NE STA0+500	 14 Jul 2025 16:14:36 3°41'5.664"S 119°44'27.804"E 53° NE Lemo Menduruk Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan STA0+550
STA 0+600-0+700 STA 0+700-0+800	 14 Jul 2025 16:18:37 3°41'6.992"S 119°44'29.442"E 264° W Lemo Menduruk Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan STA0+600	 14 Jul 2025 16:28:18 3°41'7.202"S 119°44'33.258"E 105° E Sallandurung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan STA0+750
STA 0+800-0+900 STA 0+900-1+000	 14 Jul 2025 16:34:01 3°41'7.502"S 119°44'35.862"E 85° E STA0+850	 14 Jul 2025 16:39:01 3°41'7.634"S 119°44'38.574"E 54° NE STA0+950

STA	Gambar Kondisi
STA 1+000-1+250 STA 1+250-1+500	 13 Juli 2025 16:51:49 $3^{\circ}4'15.042''\text{S } 119^{\circ}44'44.436''\text{E}$ 127° SE STA 1+200 14/07/25 $3^{\circ}4'15.246''\text{S } 119^{\circ}44'45.57''\text{E } \pm 2.30\text{m}$ 108° E Kabupaten Tana Toraja STA 1+350
STA 1+500-1+750 STA 1+750-2+000	 14/07/25 $3^{\circ}4'15.504''\text{S } 119^{\circ}44'45.972''\text{E } \pm 2.10\text{m}$ 260° W Kabupaten Tana Toraja STA 1+600 14/07/25 $3^{\circ}4'15.9''\text{S } 119^{\circ}44'41.058''\text{E } \pm 2.30\text{m}$ 295° NW STA 2+000
STA 2+000-2+250 STA 2+250-2+500	 14/07/25 $3^{\circ}4'17.094''\text{S } 119^{\circ}44'39.186''\text{E } \pm 2.40\text{m}$ 238° SW STA 2+200 14/07/25 $3^{\circ}4'17.79''\text{S } 119^{\circ}44'38.316''\text{E } \pm 1.70\text{m}$ 272° W STA 2+350

STA	Gambar Kondisi
STA 2+500- 2+750 STA 2+750- 3+000	 14/07/25 3°4'17.538'S 119°44'35.984'E ±2.30m 261° W STA 2+650 14/07/25 3°4'17.34'S 119°44'32.646'E ±2.10m 297° NW STA 2+950
STA 3+000- 3+250 STA 3+250- 3+500	 27/07/25 3°3'22.998'S 119°44'54.822'E ±2.00m 356° N Kabupaten Tana Toraja STA 3+300 27/07/25 3°3'24.708'S 119°44'57.342'E ±1.80m 2° N Kabupaten Tana Toraja STA 3+400
STA 3+500- 3+750 STA 3+750- 3+891	 27/07/25 3°3'18.366'S 119°45'2.064'E ±1.70m 325° NW Kabupaten Tana Toraja STA 3+600 27/07/25 3°3'18.18'S 119°45'2.898'E ±2.10m 39° NE Kabupaten Tana Toraja STA 3+650

Sumber : Hasil pengambilan data lapangan (2025)

Tabel : Kriteria dan Bobot Penilaian Kinerja Sistem Irigasi (*REVISI I-edit*)

No				Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Total	100						
I				PRASARANA FISIK	45						
	1			Bangunan Utama	13						
	A	1.1		Bendung Tetap	4/5*						Bila Banguna utama merupakan bandun tetap
			a	Mercu (termasuk tubuh bendung)	0,8/1*	1 (60)	<i>Mercu dan/atau tubuh bendung keadaan baik, utuh, dan tidak terjadi penurunan elevasi</i>	<i>Mercu dan/atau tubuh bendung terdapat retak/lubang kecil (Krowak kecil tidak lebih dari 2% dari lebar bendung) belum mempengaruhi elevasi</i>	<i>Mercu dan/atau tubuh bendung terdapat retak menganga (rekahan) /retak structural/Krowak 2– 5 % lebar bendung dan sudah mempengaruhi elevasi</i>	<i>Mercu dan/atau tubuh bendung pecah/jebol/grogong/robok/ penurunan elevasi puncak bendung;</i>	• Bila td ada kanton lumpur
						2 (10)	<i>Tidak ada bocoran</i>	<i>Terdapat bocoran kecil/rembesan air</i>	<i>Terdapat pancaran air / bocoran</i>	<i>Terdapat pancaran air / bocor besar dan kekeruhan air dari bocoran</i>	

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					3 (10)	<i>lapisan permukaan mengelupas <10%</i>	<i>lapisan permukaan mengelupas < 20%</i>	<i>lapisan permukaan mengelupas dengan dengan luas 20-40%</i>	<i>lapisan permukaan mengelupas dengan luas >40%</i>	
					4 (20)	Pilar pada pintu penguras dalam keadaan utuh	Pilar pada pintu penguras, atau terdapat retakan tidak lebih dari 20%	Pilar pada pintu penguras, dan atau terdapat retakan tidak lebih dari 40%	Pilar pada pintu penguras, dan atau terdapat kerusakan yang mengakibatkan sulitnya pengoperasian pintu	
			b	Sayap (hulu dan hilir)	0,6/0,75*	1 (70)	Tembok penahan (abutment) kiri dan kanan, tembok transisi (kirmir), dan sayap dalam kondisi utuh dan tegak lurus	Tembok penahan (abutment) kiri dan kanan, tembok transisi (kirmir), dan sayap dalam kondisi retak kecil tidak lebih dari 20% terhadap luas permukaan	Tembok penahan (abutment) kiri dan kanan, tembok transisi (kirmir), dan sayap dalam retak struktural (rekahan), pecah beberapa tempat lebih dari 40% terhadap luas permukaan	Tembok penahan (abutment) kiri dan kanan, tembok transisi (kirmir), dan sayap dalam pecah-2, jebol, growong (krowak besar), roboh

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2 (30)	<i>lapisan permukaan mengelupas dengan luas <10%</i>	<i>lapisan permukaan mengelupas dengan luas >10-20%</i>	<i>lapisan permukaan mengelupas dengan luas >20-40%</i>	<i>lapisan permukaan mengelupas dengan luas >40%</i>	
			c	Lantai bendung - Lantai bendung hulu dan hilir	0,8/1*	1 (50)	Lantai hulu, kolam olak dan lantai hilir terdapat retak kecil tidak lebih dari 20% terhadap luas permukaan	Lantai hulu, kolam olak dan lantai hilir terdapat retak struktural (rekahan), pecah di beberapa tempat lebih dari 40% terhadap luas permukaan	Lantai hulu, kolam olak dan lantai hilir terdapat retak struktural (rekahan), pecah di beberapa tempat lebih dari 40% terhadap luas permukaan	Lantai hulu, kolam olak dan lantai hilir pecah-2, jebol, growong.
					2 (20)	Tidak terjadi degradasi dasar sungai	Terjadi degradasi dasar sungai sehingga koperan endsill tersisa 0,75-1,25 m	Terjadi degradasi dasar sungai sehingga koperan endsill tersisa 0,25-0,75 m	Terjadi degradasi dasar sungai sehingga koperan endsill tersisa <0,25 m	
					3 (20)	<i>Tidak ada bocoran/pipin g</i>	<i>Terdapat bocoran kecil/rembesan air</i>	<i>Terdapat pancaran air / bocoran</i>	<i>Terdapat pancaran air / bocor besar dan keruh</i>	
					(10)	<i>lapisan permukaan mengelupas dengan luas <10%</i>	<i>lapisan permukaan mengelupas dengan luas >20-40%</i>	<i>lapisan permukaan mengelupas dengan luas >20-40%</i>	<i>lapisan permukaan mengelupas dengan luas >40%</i>	

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
			d	Tanggul penutup hulu dan hilir	0,8/1*	1 (40)	Tidak ada seepage, retakan melintang, memanjang, tidak ada alur	Tidak ada seepage, retakan melintang, memanjang, mulai ada alur dan sedikit amblesan	Sudah mulai ada seepage, retakan melintang atau memanjang, mulai ada alur dan sedikit amblesan	Sudah terjadi seepage, retakan melintang atau memanjang, ada alur dan amblesan
						2 (30)	Lereng/ dinding tanggul luar dalam kondisi utuh dan tidak ada tumbuhan liar	Lereng/ dinding tanggul luar dan / atau dalam terdapat longsor <20% dan tumbuhan liar	Lereng/ dinding tanggul luar dan/atau terdapat longsor >20- 40% dan tumbuhan liar	Lereng/ dinding tanggul luar dan/atau terdapat longsor >40% dan banyak tumbuhan liar
						3 (30)	Tidak terjadi penurunan puncak tanggul	• Puncak tanggul turun sehingga tinggi jagaan tersisa >20-30 cm	Puncak tanggul turun sehingga tinggi jagaan tersisa >10-20 cm	Puncak tanggul turun sehingga tinggi jagaan tersisa 0-10 cm

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			e	Jembatan (diatas mercu/pelayanan)	0,2/0,25*	1 (50)	Jembatan diatas bendung / pelayanan masih kokoh, dimensi masih sesuai rencana	Jembatan diatas bendung/pelayanan mengalami kerusakan ringan (retakan kecil)	Jembatan diatas bendung/pelayanan mengalami kerusakan sedang dan mengalami sedikit retakan yang tidak menyebabkan keruntuhan	Jembatan /pelayanan mengalami kerusakan 50% dan dikhawatirkan terjadi keruntuhan	
						2 (50)	Stabil dan kuat untuk transportasi / pelayanan sesuai desain	Stabil dan cukup kuat untuk transportasi/pelayanan sesuai desain	Kurang stabil untuk transportasi, masih dapat dilalui terbatas untuk kendaraan tertentu/pelayanan	Tidak stabil dan tidak kuat untuk transportasi kendaraan/sudah tidak dapat dilalui/pelayanan	
			f	Papan Operasi	0,4/0,5*	1 (50)	Tersedia papan operasi dan masih baik	Tersedia papan operasi yang kondisinya kurang jelas dibaca	Tersedia papan operasi namun kondisi kurang jelas dibaca dan ada kerusakan	papan operasi dalam kondisi rusak atau tidak ada papan operasi	

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2 (50)	Papan tersebut rutin diisi data operasi bendung dengan benar	Papan tersebut tidak selalu diisi data operasi bendung dengan benar	Papan tersebut tidak rutin diisi data operasi bendung dengan benar	Pencatatan data operasi tidak ada	
			g	Mistar ukur	0,2/0,25*	1 (50)	Terdapat papan duga yg bisa dibaca dengan baik di bendung	Papan duga sudah kurang jelas dibaca	Papan duga sudah tidak bisa dibaca atau tidak terdapat papan duga	
					2 (30)	Papan duga terpasang pada posisi dan elevasi yg tepat	Papan duga terpasang pada posisi dan/atau elevasi yang cukup tepat	Papan duga terpasang pada posisi dan elevasi yg kurang tepat di bendung	Papan duga terpasang pada posisi dan elevasi yg salah di bendung	
					3 (20)	Terdapat tabel pembaca debit aliran yang melimpas diatas mercu bendung ada dan telah dikalibrasi	Terdapat tabel pembaca debit aliran yang melimpas diatas mercu bendung dan belum di kalibrasi	Terdapat tabel pembaca debit aliran yang melimpas diatas mercu bendung tetapi kabur sulit dibaca dan belum dikalibrasi	Tidak terdapat tabel debit aliran yang melimpas diatas mercu bendung dan belum ada pembaca debit aliran yg melintas diatas	

No	Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	h	Pagar pengaman	0,2/0,25*	1 (100)	Terdapat pagar pengaman bendung yg masih baik	Terdapat pagar pengaman bendung yg mengalami kerusakan ringan tapi masih berfungsi aman (pagar pengaman miring dan/atau putus/sobek/berlubang >10-20% luasannya)	Terdapat pagar pengaman bendung yg mengalami kerusakan sedang dan perlu perhatian dari sisi pengamanan (pagar pengaman miring dan/atau putus/sobek/berlubang >20-40% luasannya)	Terdapat pagar pengaman bendung yg mengalami kerusakan berat dan membahayakan (robok atau berlubang > 40% luasannya)	
	1.2	Pintu-pintu bendung dan roda gigi dapat dioperasikan	7/8*						
	a	Pintu pengambilan (Intake)	3,5/4*	1 (80)	Semua pintu dapat dioperasikan dengan baik secara hidrolis dan atau mekanis,	Semua pintu dapat dioperasikan dengan baik secara hidrolis dan atau mekanis	Sebagian pintu tidak dapat dioperasikan dengan lancar secara hidrolis dan atau mekanis	Semua pintu tidak bisa dioperasikan dengan lancar secara hidrolis dan atau mekanis	

No				Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
						2 (20)	Semua daun pintu terpasang dengan baik dan tidak dijumpai kebocoran	Sebagian daun pintu ada yang mulai tampak keropos dan sedikit kebocoran	Sebagian daun pintu yg terpasang dijumpai keropos dan kebocoran	Daun pintu yg terpasang dijumpai kebocoran	
			b	Pintu penguras bendung	3,5/4*	1 (80)	Semua pintu dapat dioperasikan dengan baik secara hidrolis dan atau mekanis,	Semua pintu dapat dioperasikan dengan baik secara hidrolis dan atau mekanis	Sebagian pintu tidak dapat dioperasikan dengan lancar secara hidrolis dan atau mekanis	Semua pintu tidak bisa dioperasikan dengan lancar secara hidrolis dan atau mekanis	
						2 (20)	Semua daun pintu terpasang dengan baik dan tidak dijumpai kebocoran	Sebagian daun pintu ada yang mulai tampak keropos dan sedikit kebocoran	Sebagian daun pintu yg terpasang dijumpai keropos dan kebocoran	Daun pintu yg terpasang dijumpai kebocoran	
		1.3	a	Kantong lumpur dan Pintu Penguras Bangunan kantong lumpur baik	2/0* 0,7/0*	1 (100)	Bangunan dalam kondisi baik	Bangunan dalam kondisi ada retakan ringan tidak lebih dari 10%	Bangunan dalam kondisi ada retakan ringan tidak lebih dari 20%	Bangunan dalam kondisi pecah/putus/jebol /growong dan / atau ada retakan lebih dari 20%	

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
			b	Kantong lumpur telah dibersihkan	0,6/0*	1 (80)	Sedimen dikuras secara periodik	Sedimen dikuras secara periodik namun tidak bisa secara maksimal terkuras	Sedimen tidak dikuras secara periodik sehingga sedimen dapat masuk ke saluran induk	Sedimen penuh tidak pernah dikuras dan sedimen masuk ke saluran induk
						2 (20)	Ada jadwal periodik pengurasan dan dilaksanakan dengan konsisten dan benar	Ada jadwal periodik pengurasan namun kurang dilaksanakan secara benar	Ada jadwal periodik pengurasan tetapi tidak dilaksanakan secara benar	Tidak ada jadwal periodik pengurasan
			c	Pintu penguras dan roda gigi kantong lumpur dapat dioperasikan	0,7/0*	1 (80)	Semua pintu dapat dioperasikan dengan baik secara hidrolis dan atau mekanis,	Semua pintu dapat dioperasikan dengan baik secara hidrolis dan atau mekanis	Sebagian pintu tidak dapat dioperasikan dengan lancar secara hidrolis dan atau mekanis	Semua pintu tidak bisa dioperasikan dengan lancar secara hidrolis dan atau mekanis
						2 (20)	Semua daun pintu terpasang dengan baik dan tidak dijumpai kebocoran	Sebagian daun pintu ada yang mulai tampak keropos dan sedikit kebocoran	Sebagian daun pintu yg terpasang dijumpai keropos dan kebocoran	Daun pintu yg terpasang dijumpai kebocoran

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
2			Saluran Pembawa	10						
	2.1		Kapasitas tiap Saluran cukup untuk membawa debit kebutuhan /	5	1 (50)	Profil setiap saluran memenuhi kapasitas rencana	Profil pada beberapa ruas mengalami perubahan kecil	Profil pada beberapa saluran mengalami perubahan dan penurunan	Profil pada setiap ruas mengalami perubahan dan kapasitas berkurang lebih	
			Rencana maksimum (Primer dan Sekunder)				sehingga kapasitas berkurang 20%	kapasitas berkurang lebih dari 40% dari kapasitas rencana	dari 40% dari kapasitas rencana	
					2 (40)	Di sepanjang ruas saluran tidak terdapat sadap liar dan tidak terdapat bocoran, Efisiensi memenuhi yg disyaratkan >90%	Terdapat sadap liar dan bocoran relative kecil yang sedikit berpengaruh terhadap kapasitas saluran, Efisiensi antara 80% - 90%. Terdapat satu pengambilan liar pada setiap 200 m panjang saluran	Terdapat beberapa sadap liar dan bocoran yang berpengaruh terhadap kapasitas saluran. Efisiensi antara 60% -70%. Terdapat satu pengambilan liar pada setiap 100 m panjang saluran	Terdapat banyak sadap liar dan bocoran yang secara kuantitas mempengaruhi kapasitas rencana. Efisiensi dibawah 60% Terdapat satu pengambilan liar pada setiap 50 m panjang saluran	

No	Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3 (10)	Tidak terdapat endapan atau erosi yang berpengaruh terhadap kapasitas saluran = <10% dari kapasitas saluran rencana	Endapan dan atau erosi sedikit berpengaruh terhadap kapasitas saluran antara 10%- 20% dari kapasitas saluran rencana	Endapan erosi banyak berpengaruh terhadap kapasitas saluran 20% - 40% dari kapasitas saluran rencana	Endapan atau erosi berpengaruh besar terhadap kapasitas saluran > 40%	
	2.2	Tinggi Tanggul cukup untuk menghindari limpahan setiap saat selama pengoperasian	2	1 (90)	Tanggul mempunyai stabilitas yang baik, tinggi jagaan yg aman untuk mencegah air melimpah (over topping) selama masa operasi dan musim hujan (tinggi jagaan tersisa) : - Saluran tanah > 30 cm Saluran pasangan > 20 cm	Tanggul mempunyai stabilitas yang baik, tinggi jagaan masih cukup aman untuk elevasi air maksimum selama operasi dan musim hujan, (tinggi jagaan tersisa) : - Saluran tanah 20-30 cm Saluran pasangan 15-20 cm		

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
							20 cm			
					2 (10)	Lereng/ dinding tanggul luar dalam kondisi utuh dan tidak ada tumbuhan liar	Lereng/ dinding tanggul luar dan / atau dalam terdapat longsor <20% dan tumbuhan liar			
		2.3		Pelaksanaan Perbaikan dan atau /Pemeliharaan Saluran telah selesai	3	1 (100)	Perbaikan saluran dalam kondisi jelek dan sedang telah diselesaikan tahun ini mencapai 90-100%	Perbaikan saluran dalam kondisi jelek dan sedang telah diselesaikan tahun ini mencapai 80% – <90%		
	3			Bangunan pada Saluran Pembawa	9					
		3.1	a	Bangunan pengatur (Bagi/bagi sadap/sadap lengkap dan berfungsi) Setiap saat dan pada	2 1	1 (30)	Semua pintu pembagi dan atau bagi sadap dapat dioperasikan berfungsi dengan baik	Semua pintu pembagi dan atau bagi sadap dapat dioperasikan berfungsi dengan baik	Sebagian pintu pembagi dan atau bagi sadap tidak dapat dioperasikan dan sebagian berfungsi dengan baik secara	Semua pintu pembagi dan atau bagi sadap tidak bisa dioperasikan secara mekanis dan atau hidrolis.

No	Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	setiap bangunan saluran induk dan sekunder			secara mekanis dan atau hidrolis.	secara mekanis atau hidrolis, sedikit bocoran pada pintu antara 10%-20%.	mekanis dan atau hidrolis, bocoran pada pintu >20%-40%		
			2 (30)	Tubuh bangunan dalam kondisi utuh dan tidak terdapat bocoran	Tubuh bangunan terdapat retakan rambut dan terdapat bocoran kecil/rembesan air	Tubuh bangunan terdapat retak struktural (rekahan) dan terdapat pancaran air / bocoran < 10% debit aliran	Tubuh bangunan pecah/jebol/growong/roboh dan terdapat tingkat bocoran melebihi >10% debit aliran	
			3 (10)	Sayap bangunan masih baik dalam kondisi utuh	sayap dalam keadaan utuh, tetapi terdapat retakan kecil sehingga air bisa merembes	sayap terdapat retakan struktural (rekahan)/pecah dibeberapa tempat	Terdapat banyak retakan/patahan/pecah-pecah/jebol,growong,roboh	
			4 (10)	Tidak ada bekas gerusan di lantai hilir yg terus menerus dan membahayakan konstruksi	Terdapat bekas gerusan di lantai hilir yg belum membahayakan konstruksi	Terdapat bekas gerusan di lantai hilir yg terus menerus dan membahayakan konstruksi	Terdapat gerusan di lantai hilir yg terus menerus dan membahayakan konstruksi	

No	Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
			5 (10)	Tanggul mempunyai stabilitas yang baik, tidak ada retakan melintang, memanjang, tidak ada alur, amblesan dan tidak ada tumbuhan liar	Tanggul mempunyai stabilitas yang baik, tidak ada retakan melintang, memanjang, mulai ada alur, sedikit amblesan antara 10 -20 cm, dan terdapat sedikit tumbuhan liar	Tanggul mempunyai stabilitas yang kurang baik, sudah mulai ada retakan melintang atau memanjang, mulai ada alur, amblesan antara 20- 40 cm, dan terdapat sedikit tumbuhan liar	Tanggul tidak stabil, sudah terjadi retakan melintang atau memanjang, ada alur, amblesan >40 cm, dan banyak tumbuhan liar	
			6 (10)	• Tersedia papan operasi dan masih baik - Papan tersebut rutin diisi data operasi dengan benar	• Tersedia papan operasi yang kondisinya kurang jelas dibaca • Papan tersebut tidak selalu diisi data operasi dengan benar	• Tersedia papan operasi namun kondisi kurang jelas dibaca dan ada kerusakan - Papan tersebut tidak rutin diisi data operasi dengan benar	• papan operasi dalam kondisi rusak atau tidak ada papan operasi - Pencatatan data operasi tidak ada	

No				Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3.2	a	Pengukuran debit dapat dilakukan sesuai dengan rencana pengoperasian DI: pada bangunan pengambilan (bendung/intake)	2.5 1	1 (80)	Bangunan masih berfungsi mengukur debit dengan baik	Bangunan masih berfungsi mengukur debit dengan baik tetapi kurang sempurna karena adanya endapan lumpur dibagian hulu bangunan (kesalahan baca < 20%)	Bangunan berfungsi mengukur debit namun tidak sempurna karena banyaknya endapan lumpur (kesalahan baca < 40%)	Bangunan tidak berfungsi mengukur debit dengan baik atau tidak sempurna (>40%).	
						2 (20)	Terdapat papan duga yang masih baik kondisinya dan tepat titik nolnya	Terdapat papan duga dalam kondisi kurang jelas pembacaannya atau kurang tepat titik nolnya.	Terdapat papan duga dalam kondisi tidak dapat dibaca atau sebagian sudah rusak	Tidak terdapat papan duga	
						3 (20)	Terdapat Tabel pembacaan debit yang sudah dikalibrasi	Terdapat Tabel pembacaan debit sudah dikalibrasi tetapi kurang tepat	Terdapat Tabel pembacaan debit yang belum dikalibrasi	Tidak terdapat Tabel pembacaan debit	

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
			b	pada tiap bangunan pengukur (bagi, bagi sadap, sadap)	0,75		Idem	Idem	Idem	Idem
			c	pada setiap sadap tersier	0,75		Idem	Idem	Idem	Idem
		3.3		Bangunan Pelengkap berfungsi dan lengkap	2					
			a	Pada Saluran Induk dan Sekunder - Syphon - Gorong-gorong - Talang - Cross Drain Terowongan	0,8	1 (30/ 20*)	Tidak terdapat kebocoran (pada lubang syphon, lubang gorong- gorong, kotak talang, pipa drainase, terowongan) atau kondisi utuh dan tidak ada bocoran	Beberapa bagian terdapat sedikit kebocoran (pada lubang syphon, lubang gorong-gorong, kotak talang, pipa drainase) atau ada bocoran antara 10%-<20%	Beberapa bagian terdapat kebocoran (pada lubang syphon, lubang gorong- gorong, kotak talang, pipa drainase) atau ada bocoran antara 20%-<30%	Banyak terdapat bocor / retak / pecah (pada lubang syphon, lubang gorong-gorong, kotak talang, pipa drainase) bocor antara >30%
						2 (0/ 10*)	Fasilitas penguras berfungsi dengan baik	Fasilitas penguras berfungsi dengan cukup baik	Fasilitas penguras berfungsi dengan cukup baik	Fasilitas penguras tidak berfungsi
										*) dalam hal ada bangunan pengura
										*) dalam hal ada bangunan pengura

No				Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
						3 (10)	Terdapat kisi-kisi penyaring sampah (trashrack)	Terdapat kisi-kisi penyaring sampah (trashrack), kondisi baik antara 80%-90%	Terdapat kisi-kisi penyaring sampah (trashrack), kondisi 60% - <80%	Tidak terdapat kisi-kisi penyaring sampah (trashrack)	
						4 (10)	Konstruksi sayap masih baik seperti semula	Konstruksi sayap dalam keadaan utuh, tapi terdapat retakan ringan sehingga air bisa merembes	Konstruksi sayap dalam keadaan utuh, tapi terdapat retakan yang sedang sehingga air bisa merembes	Terdapat banyak retakan / patahan	
						5 (15)	Tidak ada bekas kerusakan di lantai hilir yg membahayakan konstruksi	Terdapat kerusakan ringan di lantai hilir yg belum membahayakan konstruksi	Terdapat kerusakan sedang di lantai hilir dan mulai membahayakan konstruksi	Terdapat kerusakan berat di lantai hilir dan membahayakan konstruksi	
						6 (20)	Tidak ada tanda- tanda retak dan longsor pada bangunan.	Mulai ada tanda-tanda retak ringan namun belum ada tanda longsor pada bangunan.	Mulai ada tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan.	Mulai ada retakan dan longsoran pada bangunan.	

No	Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
			7 (15)	Konstruksi lantai pengaman bangunan aman terhadap gerusan yang terjadi pada dasar sungai	Lantai pengaman bangunan pada dasar sungai nampak ada pengelupasan ringan tidak membahayakan konstruksi	Lantai pengaman bangunan pada dasar sungai nampak ada pengelupasan sedang (<40%) dan mulai membahayakan konstruksi.	Lantai pengaman bangunan pada dasar sungai mengalami pengelupasan dan degradasi dihilir lantai sehingga membahayakan konstruksi.	
	- Jembatan		1 (60)	Jembatan masih kokoh, dimensi masih sesuai rencana	Jembatan diatas bendung mengalami kerusakan ringan (retakan kecil)	Jembatan diatas bendung mengalami kerusakan sedang dan mengalami sedikit retakan yang tidak menyebabkan keruntuhan	Jembatan mengalami kerusakan 50% dan dikhawatirkan terjadi keruntuhan	
			2 (20)	Konstruksi sayap masih baik seperti semula	Konstruksi sayap dalam keadaan utuh, tapi terdapat retakan ringan sehingga air bisamerembes	Konstruksi sayap dalam keadaan utuh, tapi terdapat retakan yang sedang sehingga air bisa merembes	Terdapat banyak retakan / patahan	
			3 (20)	Tidak ada tanda- tanda retak dan longsor pada bangunan	Mulai ada tanda-tanda retak ringan namun belum ada tanda	Mulai ada tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan	Mulai ada retakan dan longsoran pada bangunan	

No	Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Terjunan - Pelimpah Samping - Drain inlet Got Miring		1 (40)	Tidak terdapat kebocoran atau bagian yang retak atau pecah pada mercu bangunan pelimpah atau ambang terjunan/got miring	Tidak terdapat bocoran, ada bagian yang retak sedikit pada mercu bangunan pelimpah atau ambang terjunan/got miring	Beberapa bagian terdapat kebocoran atau bagian yang retak atau pecah pada mercu bangunan pelimpah atau ambang terjunan/got miring	Banyak terdapat bocor / retak / pecah pada mercu bangunan pelimpah atau ambang terjunan/got miring	
	-		2 (20)	Tidak terdapat kerusakan di lantai hilir dan membahayakan konstruksi	Terdapat kerusakan ringan di lantai hilir dan belum membahayakan konstruksi	Terdapat kerusakan sedang dilantai hilir dan mulai membahayakan konstruksi	Terdapat kerusakan berat di lantai hilir dan membahayakan konstruksi	
	-		3 (20)	Konstruksi sayap masih baik seperti semula	Konstruksi sayap dalam keadaan utuh, tapi terdapat retakan ringan sehingga air bisa merembes	Konstruksi sayap dalam keadaan utuh, tapi terdapat retakan yang sedang sehingga air bisa merembes	Terdapat banyak retakan / patahan	
	-		4 (20)	Tidak ada tanda- tanda retak dan longsor pada bangunan.	Mulai ada tanda-tanda retak ringan namun belum ada tanda longsor	Mulai ada tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan.	Mulai ada retakan dan longsor pada bangunan.	

No				Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
				- Tangga cucian - Tempat mandi hewan - Bangunan pertemuan		1 (100)	Konstruksi bangunan masih baik	Konstruksi bangunan masih dalam keadaan utuh tetapi terdapat retakan kecil	Konstruksi bangunan mengalami kerusakan pada bagian yang retak/patah .	Konstruksi bangunan terdapat retakan/patahan yang cukup besar sehingga tidak berfungsi	
			b	- Pada bangunan syphon,	1,2	1	Tidak ada	Ada sumbatan	Ada sumbatan	Sumbatan sampah,	
				- gorong-gorong, jembatan, talang, cross-drain tidak terjadi penyumbatan		(100)	sumbatan sampah, sedimen	sampah, sedimen namun tidak mengganggu aliran air (aliran 80%-90%)	sampah, sedimen namun cukup mengganggu aliran air (aliran 60% - <80%)	sedimen mengganggu aliran air (aliran < 60%)	
		3.4		- Semua perbaikan bangunan pada saluran pembawa telah selesai	2,5						Masuk kesuma banguna
			a	- Perbaikan bangunan pengatur (Bagi/bagi, Sadap/sadap)	1.25	1 (100)	Perbaikan telah mencapai 90-100%	Perbaikan telah mencapai 80% – <90%	Perbaikan baru mencapai 60 - <80%	Perbaikan masih mencapai kurang dari 60%	Jumlah banguna yang rusak sedang/r alisasi perbaikan

No				Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
			b	- Mistar Ukur, skalaliter dan tanda muka air	0.375	1 (100)	Perbaikan telah mencapai 90-100%	Perbaikan telah mencapai 80% – <90%	Perbaikan baru mencapai 60 - <80%	Perbaikan masih mencapai kurang dari 60%	Idem
			c	- Papan Operasi	0.5	1 (100)	Perbaikan telah mencapai 90-100%	Perbaikan telah mencapai 80% – <90%	Perbaikan baru mencapai 60 - <80%	Perbaikan masih mencapai kurang dari 60%	Idem
			d	- Bangunan Pelengkap	0.375	1 (100)	Perbaikan telah mencapai 90-100%	Perbaikan telah mencapai 80% – <90%	Perbaikan baru mencapai 60 - <80%	Perbaikan masih mencapai kurang dari 60%	idem
4				Saluran Pembuang dan Bangunannya	4						
		4.1		Semua saluran pembuang dan bangunannya telah dibangun dan tercantum dalam daftar pemeliharaan serta telah diperbaiki dan berfungsi :	3						

No	Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	a. Saluran pembuang dan bangunannya yang telah dibangun dan tercantum dalam daftar pemeliharaan :	2						
	1). Saluran pembuang	1	1 (100)	Pembangunan saluran pembuang telah selesai 100%	Pembangunan saluran pembuang telah mencapai 90 - <100%	Pembangunan saluran pembuang telah mencapai 80 - <90%	Pembangunan saluran pembuang baru mencapai <80 %	
	2). Bangunan pada saluran pembuang	0,25	1 (60)	Bangunan pada Saluran pembuang telah selesai diperbaiki dan berfungsi 100%	Bangunan pada Saluran pembuang telah diperbaiki dan berfungsi mencapai 90 - <100%	Bangunan pada Saluran pembuang telah diperbaiki dan berfungsi mencapai 80 - <90%	Bangunan pada Saluran pembuang telah diperbaiki dan berfungsi baru mencapai <80 %	
			2 (40)	Tidak ada tanda- tanda retak dan longsor pada bangunan	Mulai ada tanda-tanda retak ringan namun belum ada tanda longsor pada bangunan	Mulai ada tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan	Mulai ada retakan dan longsor pada bangunan	

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
				3). Saluran gendong	0,18	1 (60)	Saluran gendong telah selesai diperbaiki dan berfungsi mencapai 100%	Saluran gendong telah diperbaiki dan berfungsi mencapai 80 - <90%	Saluran gendong telah diperbaiki dan berfungsi baru mencapai <80 %	
						2 (40)	Profil setiap saluran memenuhi kapasitas rencana	Profil pada beberapa ruas mengalami perubahan kecil sehingga kapasitas berkurang 20%	Profil pada beberapa saluran mengalami perubahan dan penurunan kapasitas berkurang lebih dari 40% dari kapasitas rencana	Profil pada setiap ruas mengalami perubahan dan kapasitas berkurang lebih dari 50% dari kapasitas rencana
				4). Bangunan pada saluran gendong	0,07	1 (60)	Bangunan pada Saluran gendong telah selesai diperbaiki dan berfungsi mencapai 100%	Bangunan pada Saluran gendong telah diperbaiki dan berfungsi mencapai 80 - <90%	Bangunan pada Saluran gendong telah diperbaiki dan berfungsi baru mencapai <80 %	
						2 (40)	Tidak ada tanda- tanda retak dan longsor pada bangunan	Mulai ada tanda-tanda retak ringan namun belum ada tanda longsor pada bangunan	Mulai ada tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan	Mulai ada retakan dan longsor pada bangunan

No			Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedan g 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4.2	Tidak ada masalah banjir yang menggenangi	1	1 (100)	Tidak terjadi masalah banjir yang serius tinggi genangan <10 cm	Banjir menggenangi <20% areal sawah dan ketinggian genangan 10 – 15 cm	Banjir menggenangi =<30% area sawah dan ketinggian genangan 15 – 20 cm	Banjir menggenangi =>30% area sawah dan ketinggian genangan >20 cm	
	5		Jalan masuk / inspeksi	4						
		5.1	Jalan masuk ke bangunan utama dalam kondisi baik	2	1 (70)	Prosentase kondisi kerusakan di jalan masuk ke bangunan utama <10%	Prosentase kondisi kerusakan di jalan masuk ke bangunan utama 10-20%	Prosentase kondisi kerusakan di jalan masuk ke bangunan utama 21- 40%	Prosentase kondisi kerusakan di jalan masuk ke bangunan utama >40%	kuantitati
					2 (30)	Tidak terdapat tanaman dan bangunan liar yang mengganggu	Sebagian kecil terdapat tanaman dan atau bangunan liar tetapi belum mengganggu	Terdapat beberapa tanaman dan bangunan liar yang mengganggu	Banyak tanaman dan bangunan liar yang mengganggu	
		5.2	Jalan inspeksi dan jalan setapak sepanjang saluran telah diperbaiki	1	1 (70)	Prosentase kondisi kerusakan di jalan inspeksi dan setapak <10%	Prosentase kondisi kerusakan di jalan 10-20%	Prosentase kondisi kerusakan di jalan inspeksi dan setapak 21-40%	Prosentase kondisi kerusakan di jalan inspeksi dan setapak >40%	

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2 (30)	Tidak terdapat tanaman dan bangunan liar yang mengganggu	Sebagian kecil terdapat tanaman dan atau bangunan liar tetapi belum mengganggu	Terdapat beberapa tanaman dan bangunan liar yang mengganggu	Banyak tanaman dan bangunan liar yang mengganggu	
		5.3		Setiap bangunan dan saluran yang dipelihara dapat dicapai dengan mudah (Aksesibilitas inspeksi dan setapak)	1	1 (100)	Prosentase perbandingan jumlah bangunan dan saluran yang dapat diakses dengan mudah 80-100%	Prosentase perbandingan jumlah bangunan dan saluran yang dapat diakses dengan mudah 80-100%	Prosentase perbandingan jumlah bangunan dan saluran yang dapat diakses dengan mudah 50-79%	Prosentase perbandingan jumlah bangunan dan saluran yang dapat diakses dengan mudah <50%
	6			Kantor Perumahan dan Gudang	5					
		6.1		Kantor memadai untuk :						
			a	Ranting/Pengamat/UPTD	1	1 (70)	Kondisi kantor Pengamat / UPTD baik dan berfungsi (kerusakan dibawah 10%)	Kondisi kantor Pengamat / UPTD baik cukup baik dan berfungsi (kerusakan antara 10%-20%)	Kondisi kantor Pengamat / UPTD baik kurang baik dan berfungsi (kerusakan antara 21%-40%)	Kondisi kantor Pengamat / UPTD baik tidak baik dan kurang berfungsi (kerusakan >40%)

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2 (30)	Terdapat peralatan kantor yang memadai (meja, kursi, almari, rak buku administrasi, alat tulis, dll)	Terdapat peralatan kantor yang cukup memadai (meja, kursi, almari, rak buku administrasi, alat tulis, dll)	Terdapat peralatan kantor yang kurang memadai (meja, kursi, almari, rak buku administrasi, alat tulis, dll)	Terdapat peralatan kantor yang tidak memadai/kurang lengkap dan rusak (meja, kursi, almari, rak buku administrasi, alat tulis, dll)	
			b	Mantri / juru pengairan	1	1 (70)	Kondisi kantor mantri / juru pengairan baik dan berfungsi (kerusakan dibawah 10%)	Kondisi kantor mantri / juru pengairan kurang baik dan berfungsi (kerusakan antara 21%-40%)	Kondisi kantor mantri / juru pengairan tidak baik dan kurang berfungsi (kerusakan >40%)	
					2 (30)	Terdapat peralatan kantor yang memadai (meja, kursi, almari, rak buku administrasi, alat tulis, dll)	Terdapat peralatan kantor yang cukup memadai (meja, kursi, almari, rak buku administrasi, alat tulis, dll)	Terdapat peralatan kantor yang kurang memadai (meja, kursi, almari, rak buku administrasi, alat tulis, dll)	Terdapat peralatan kantor yang tidak memadai/kurang lengkap dan rusak (meja, kursi, almari, rak buku administrasi, alat tulis, dll)	

No			Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6.2	a Perumahan memadai untuk : Ranting/Pengamat/UPTD	0,5	1 (70)	Kondisi rumah Pengamat / UPTD baik dan berfungsi (kerusakan dibawah 10%)	Kondisi rumah cukup Pengamat / UPTD baik dan berfungsi (kerusakan antara 10%-20%)	Kondisi rumah Pengamat / UPTD kurang baik dan berfungsi (kerusakan antara 21%-40%)	Kondisi rumah Pengamat / UPTD tidak baik dan kurang berfungsi (kerusakan >40%)	
					2 (30)	Terdapat kamar tamu, kamar tidur dan kamar mandi dan perlengkapan lainnya yang memadai (meja, kursi, almari, dll)	Terdapat kamar tamu, kamar tidur dan kamar mandi dan perlengkapan lainnya yang cukup memadai (meja, kursi, almari, dll)	Terdapat kamar tamu, kamar tidur dan kamar mandi dan perlengkapan lainnya yang kurang memadai (meja, kursi, almari, dll)	Terdapat kamar tamu, kamar tidur dan kamar mandi dan perlengkapan lainnya yang tidak memadai/rusak/tidak lengkap (meja, kursi, almari, dll)	
		c	Mantri/Juru pengairan	0,5	1 (70)	Kondisi rumah mantri / juru pengairan baik dan berfungsi (kerusakan dibawah 10%)	Kondisi rumah mantri / juru pengairan cukup baik dan berfungsi (kerusakan antara 10%-20%)	Kondisi rumah mantri / juru pengairan kurang baik dan berfungsi (kerusakan antara 21%-40%)	Kondisi rumah mantri / juru pengairan tidak baik dan kurang berfungsi (kerusakan >40%)	

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedan g 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2 (30)	Terdapat kamar tamu, kamar tidur dan kamar mandi dan perlengkapan lainnya yang memadai (meja, kursi, almari, dll)	Terdapat kamar tamu, kamar tidur dan kamar mandi dan perlengkapan lainnya yang cukup memadai (meja, kursi, almari, dll)	Terdapat kamar tamu, kamar tidur dan kamar mandi dan perlengkapan lainnya yang kurang memadai (meja, kursi, almari, dll)	Terdapat kamar tamu, kamar tidur dan kamar mandi dan kamar mandi dan perlengkapan lainnya yang tidak memadai/rusak/tidak lengkap (meja, kursi, almari, dll)	
		6.3		Gudang memadai untuk :						
			a	Ranting/Pengamat/UPTD	1	1 (70)	Kondisi gudang Pengamat / UPTD baik dan berfungsi (kerusakan dibawah 10%)	Kondisi gudang Pengamat / UPTD cukup baik dan berfungsi (kerusakan antara 10%-20%)	Kondisi gudang Pengamat - UPTD kurang baik dan berfungsi (kerusakan antara 21%-40%)	Kondisi gudang Pengamat / UPTD tidak baik dan kurang berfungsi (kerusakan >40%)
					2 (30)	Fungsi gudang memadai untuk menyimpan barang-barang perlengkapan bangunan ini	Fungsi gudang cukup memadai untuk menyimpan barang-barang perlengkapan bangunan ini	Fungsi gudang kurang memadai untuk menyimpan barang-barang perlengkapan bangunan ini	Fungsi gudang tidak memadai untuk menyimpan barang-barang perlengkapan bangunan ini	

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
			b	Bangunan Utama (BD)	0,5	1 (70)	Kondisi gudang untuk bangunan utama baik dan berfungsi (kerusakan dibawah 10%)	Kondisi gudang untuk bangunan utama cukup baik dan berfungsi (kerusakan antara 10%-20%)	Kondisi gudang untuk bangunan utama kurang baik dan berfungsi (kerusakan antara 21%-40%)	Kondisi gudang untuk bangunan utama tidak baik dan kurang berfungsi (kerusakan >40%)
						2 (30)	Fungsi gudang memadai untuk menyimpan peralatan operasi dan pemeliharaan	Fungsi gudang cukup memadai untuk menyimpan peralatan operasi dan pemeliharaan	Fungsi gudang kurang memadai untuk menyimpan peralatan operasi dan pemeliharaan	Fungsi gudang tidak memadai untuk menyimpan peralatan operasi dan pemeliharaan
			c	Skot balok dan pelengkapan di bangunan lain	0,5	1 (70)	Kondisi gudang untuk bangunan skot balok baik dan berfungsi (kerusakan dibawah 10%)	Kondisi gudang untuk bangunan skot balok cukup baik dan berfungsi (kerusakan antara 10%-20%)	Kondisi gudang untuk bangunan skot balok kurang baik dan berfungsi (kerusakan antara 21%-40%)	Kondisi gudang untuk bangunan skot balok tidak baik dan kurang berfungsi (kerusakan >40%)
						2 (30)	Fungsi gudang memadai untuk menyimpan	Fungsi gudang cukup memadai untuk menyimpan	Fungsi gudang kurang memadai untuk menyimpan peralatan operasi dan pemeliharaan	Fungsi gudang tidak memadai untuk menyimpan peralatan operasi

No				Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
							peralatan operasi dan pemeliharaan	peralatan operasi dan pemeliharaan		dan pemeliharaan	
II				PRODUKTIVITAS TANAM (Tahun sebelumnya)	15						
	1			Pemenuhan kebutuhan air irigasi (Faktor k)	9	1 (100)	Rata-rata Faktor K pada Musim tanam I, II dan III sebesar 0,9-1	Rata-rata Faktor K pada Musim tanam I, II dan III sebesar 0,8- <0,9	Rata-rata Faktor K pada Musim tanam I, II dan III sebesar 0,6-<0,8	Rata-rata Faktor K pada Musim tanam I, II dan III sebesar <0,6	
	2			Realisasi luas tanam	4	1 (100)	Prosentase perbandingan realisasi luas tanam dan luas baku/potensial, Musim Tanam I, II dan III sebesar 90-100% (realisasi IP)	Prosentase perbandingan realisasi luas tanam dan luas baku/potensial, Musim Tanam I, II dan III sebesar 80- <90% (realisasi IP)	Prosentase perbandingan realisasi luas tanam dan luas baku/potensial, Musim Tanam I, II dan III sebesar 60- <80% (realisasi IP)	Prosentase perbandingan realisasi luas tanam dan luas baku/potensial, Musim Tanam I, II dan III sebesar <60% (realisasi IP)	IP : realisasi luas tanam / luas potensial

No			Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	3		Produktivitas padi	2	1 (100)	Prosentase perbandingan realisasi Produktivitas padi yang ada dan rata-rata Produktivitas padi Nasional (6,13 ton/ha) Musim Tanam I, II dan III sebesar 90-100%	Prosentase perbandingan realisasi Produktivitas padi yang ada dan rata-rata Produktivitas padi Nasional (6,13 ton/ha) Musim Tanam I, II dan III sebesar 80-<90%	Prosentase perbandingan realisasi Produktivitas padi yang ada dan rata-rata Produktivitas padi Nasional (6,13 ton/ha) Musim Tanam I, II dan III sebesar 60-<80%	Prosentase perbandingan realisasi Produktivitas padi yang ada dan rata-rata Produktivitas padi Nasional (6,13 ton/ha) Musim Tanam I, II dan III sebesar <60%	<i>Produktivas padi yang ada produktivas rata-rata (6,1 ton/ha)</i>
III			SARANA PENUNJANG OP	10						
	1		Peralatan OP	4						
		1.1	Alat-alat dasar untuk pemeliharaan rutin : (Linggis, cangkul, sabit, garuk, mesin potong rumput dll)	2	1 (70)	Prosentase jumlah Alat-alat dasar untuk pemeliharaan rutin sebesar 90-100% terhadap jumlah personil lapangan	Prosentase jumlah Alat-alat dasar untuk pemeliharaan rutin sebesar 80-<90% terhadap jumlah personil lapangan	Prosentase jumlah Alat-alat dasar untuk pemeliharaan rutin sebesar 60-<80% terhadap jumlah personil lapangan	Prosentase jumlah Alat-alat dasar untuk pemeliharaan rutin sebesar <60% terhadap jumlah personil lapangan	pilihan

No	Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedan g 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			2 (30)	Alat dasar pemeliharaan rutin dalam kondisi baik	Alat dasar pemeliharaan rutin kondisi cukup baik	Alat dasar pemeliharaan rutin dalam kondisi kurang terawat	Alat dasar pemeliharaan rutin dalam kondisi rusak	pilihan	
	1.2	Perlengkapan personil untuk operasi : <i>(sepatu boots, jas hujan, lampu senter, dll)</i>	0.5	1 (70)	Prosentase jumlah Perlengkapan personil terhadap jumlah personil lapangan sebesar 90-100%	Prosentase jumlah Perlengkapan personil terhadap jumlah personil lapangan sebesar 80-<90%	Prosentase jumlah Perlengkapan personil terhadap jumlah personil lapangan sebesar 60-<80%	Prosentase jumlah Perlengkapan personil terhadap jumlah personil lapangan sebesar <60%	pilihan
			2 (30)	Perlengkapan personil dalam kondisi baik	Perlengkapan personil dalam kondisi cukup baik	Perlengkapan personil dalam kondisi kurang baik	Perlengkapan personil dalam kondisi rusak		
	1.3	Peralatan berat untuk pembersihan lumpur dan pemeliharaan tanggul. <i>(mesin pompa, stemper, pemadat)</i>	1.5	1 (100)	Prosentase kondisi Peralatan berat untuk pembersihan lumpur dan Pemeliharaan tanggul saluran di jaringan irigasi sebesar 90-100%	Prosentase kondisi Peralatan berat untuk pembersihan lumpur dan pemeliharaan tanggul saluran di jaringan irigasi sebesar 80-<90%	Prosentase kondisi Peralatan berat untuk pembersihan lumpur dan pemeliharaan tanggul saluran di jaringan irigasi sebesar 60-<80%	Prosentase kondisi Peralatan berat untuk pembersihan lumpur dan pemeliharaan tanggul saluran di jaringan irigasi sebesar <60%	

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedan g 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
2			Transportasi	2						
	2.2		Ranting/Pengamat/ UPTD (mobil pickup/sepeda motor)	1	1 (50)	Prosentase kondisi alat transportasi dalam keadaan baik, sebesar 90-100%	Prosentase kondisi alat transportasi dalam keadaan baik, sebesar 80-<90%	Prosentase kondisi alat transportasi dalam keadaan baik, sebesar 60-<80%	Prosentase kondisi alat transportasi dalam keadaan baik, sebesar <60%	kuantitatif
					2 (50)	Jumlah personil Pengamat/UP TD yang mendapat fasilitas transportasi 90-100%)	Jumlah personil Pengamat/UP TD yang mendapat fasilitas transportasi (sebesar 80-<90%)	Jumlah personil Pengamat/UPTD yang mendapat fasilitas transportasi (sebesar 60-<80%)	Jumlah personil Pengamat/UPTD yang mendapat fasilitas transportasi (sebesar <60%)	
	2.3		Juru/Mantri Pengairan (sepeda Motor)	0.5	1 (50)	Prosentase kondisi alat transportasi dalam keadaan baik, sebesar 90-100%	Prosentase kondisi alat transportasi dalam keadaan baik, sebesar 80-<90%	Prosentase kondisi alat transportasi dalam keadaan baik, sebesar 60-<80%	Prosentase kondisi alat transportasi dalam keadaan baik, sebesar <60%	kuantitati
					2 (50)	Jumlah personil juru/mantri yang mendapat fasilitas transportasi	Jumlah personil juru/mantri yang mendapat fasilitas transportasi	Jumlah personil juru/mantri yang mendapat fasilitas transportasi sebesar 60-<80%	Jumlah personil juru/mantri yang mendapat fasilitas transportasi sebesar <60%	

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
						sebesar 90-100%	sebesar 80-<90%			
		2.4	PPA/POB (sepeda)	0.5	1 (50)	Prosentase kondisi alat transportasi dalam keadaan baik, sebesar 90-100%	Prosentase kondisi alat transportasi dalam keadaan baik, sebesar 80-<90%	Prosentase kondisi alat transportasi dalam keadaan baik, sebesar 60-<80%	Prosentase kondisi alat transportasi dalam keadaan baik, sebesar <60%	kuantitati
					2 (50)	Jumlah personil PPA/POB yang mendapat fasilitas transportasi sebesar 90-100%	Jumlah personil PPA/POB yang mendapat fasilitas transportasi sebesar 80-<90%	Jumlah personil PPA/POB yang mendapat fasilitas transportasi sebesar 60-<80%	Jumlah personil PPA/POB yang mendapat fasilitas transportasi sebesar <60%	Kuantitat
	3		Alat-alat kantor pelaksana OP	2						
		3.1	Perabot dasar untuk kantor (meja, kursi, almari arsip, rak arsip, dll)	1	1 (50)	Prosentase jumlah perabot dasar alat-alat kantor telah tercukupi sebesar 90-100%	Prosentase jumlah perabot dasar alat-alat kantor telah tercukupi sebesar 80-<90%	Prosentase jumlah perabot dasar alat-alat kantor telah tercukupi sebesar 60-<80%	Prosentase jumlah perabot dasar alat-alat kantor telah tercukupi sebesar <60%	Pilihan

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2 (50)	perabot dasar dalam kondisi baik sebesar 90-100%	perabot dasar dalam kondisi cukup baik sebesar 80-<90%	perabot dasar dalam kondisi kurang terawat sebesar 60-<80%	perabot dasar dalam kondisi rusak/tidak terawat sebesar <60%	
		3.2	Alat kerja di kantor (filling cabinet, mesin ketik, kalkulator, alat tulis, alat survey, foto, computer, GPS, dll)	1	1 (50)	Prosentase jumlah alat-alat kerja dikantor telah tercukupi sebesar 90-100%	Prosentase jumlah alat-alat kerja dikantor telah tercukupi sebesar 80-<90%	Prosentase jumlah alat-alat kerja dikantor telah tercukupi sebesar 60-<80%	Prosentase jumlah alat-alat kerja dikantor telah tercukupi sebesar <60%	pilihan
					2 (50)	perabot dasar dalam kondisi baik sebesar 90-100%	perabot dasar dalam kondisi cukup baik sebesar 80-<90%	perabot dasar dalam kondisi kurang terawat sebesar 60-<80%	perabot dasar dalam kondisi rusak/tidak terawat sebesar <60%	
	4		Alat komunikasi	2						
		4.1	Jaringan komunikasi yang memadai untuk Ranting/Pengamat/UPTD-Subdin/Bidang OP (Radio, SSB, HT, HP,	2	1 (50)	Prosentase jumlah alat-alat komunikasi telah tercukupi sebesar 90-100%	Prosentase jumlah alat-alat komunikasi telah tercukupi sebesar 80-<90%	Prosentase jumlah alat-alat komunikasi telah tercukupi sebesar 60-<80%	Prosentase jumlah alat-alat komunikasi telah tercukupi sebesar <60%	pilihan

No	Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Telepon,, Modem, Internet)							
			2 (50)	alat komunikasi dalam kondisi baik sebesar 90-100%	alat komunikasi dalam kondisi cukup baik sebesar 80-<90%	alat komunikasi dalam kondisi kurang terawat sebesar 60-<80%	alat komunikasi dalam kondisi rusak sebesar <60%	
IV	ORGANISASI PERSONAL-IA	15						
1	Struktur Organisasi O&P telah disusun dengan batas-batas tanggung jawab dan tugas yang jelas	5						
1.1	Ranting/Pengamat/UPTD	2	1 (60)	Data susunan organisasi dan Tupoksi , Pengamat/UPTD telah disahkan oleh Kepala Dinas	Data susunan organisasi dan Tupoksi Pengamat/UPTD telah disahkan oleh Kepala Dinas namun pengisian tenaga belum lengkap	Data susunan organisasi dan Tupoksi Pengamat/UPTD telah disahkan oleh Kepala Dinas dalam proses penataan personil	Data susunan organisasi dan Tupoksi Pengamat/UPTD belum disahkan oleh kepala Dinas	Pilihan SK KADIS/B PATI

No	Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
			2 (40)	Ada rapat rutin untuk membahas masalah operasi dan pemeliharaan irigasi, didokumentasikan dan dilaksanakan	Ada rapat rutin untuk membahas masalah operasi dan pemeliharaan irigasi, dokumentasi kurang lengkap dan dilaksanakan	Rapat tidak rutin untuk membahas masalah operasi dan pemeliharaan irigasi dan tidak ada dokumentasi, pelaksanaan kurang sesuai dengan kesepakatan	Tidak pernah dilakukan rapat untuk membahas masalah operasi dan pemeliharaan irigasi	Pilihan
	1.2	(Juru/mantri pengairan)	2	1 (70)	Data Susunan organisasi dan Tupoksi juru/mantri telah disahkan Kepala Dinas	Data Susunan organisasi dan Tupoksijuru/mantri telah disahkan Kepala Dinas dalam proses penataan personil	Data Susunan organisasi dan juru/mantri belum disahkan Kepala Dinas	SK & STRUKTUR OTGANI ASI
			2 (30)	Menghadiri rapat rutin 10-15 harian dan melaksanakan hasil rapat terkait masalah operasi dan pemeliharaan irigasi	Tidak menghadiri secara rutin pada rapat 10-15 harian dan melaksanakan hasil rapat terkait masalah operasi dan	Tidak menghadiri secara rutin pada rapat 10-15 harian dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil rapat terkait masalah operasi dan pemeliharaan	Sangat jarang menghadiri dan melaksanakan hasil rapat bulanan terkait masalah operasi dan pemeliharaan irigasi	

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
							pemeliharaan irigasi	irigasi		
		1.3	PPA/POB	1	1 (70)	Data susunan organisasi dan Tupoksi PPA/POB telah disahkan kepala Dinas	Data susunan organisasi dan Tupoksi PPA/POB telah disahkan kepala Dinas namun pengisian tenaga belum lengkap	Data susunan organisasi dan Tupoksi PPA/POB telah disahkan kepala Dinas dalam proses penataan personil	Data susunan organisasi dan Tupoksi PPA/POB belum disahkan kepala Dinas	
					2 (30)	Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah juru berdasarkan Manual OP yang telah ditetapkan	Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah juru belum sepenuhnya sesuai dengan Manual OP yang telah ditetapkan	Belum melaksanakan tugas sesuai dengan perintah juru dan sesuai dengan Manual OP yang telah ditetapkan	Sering tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perintah juru dan tidak sesuai dengan Manual OP yang telah ditetapkan	MENGIK TI JURU
2			Personalia	10						
		2.1	Kuantitas / jumlah sesuai dengan kebutuhan	5						

No				Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
			a	Personil Pengamat/UPTD	1	1 (100)	Jumlah personil Pengamat/UPTD sebesar 90-100% dari yang dibutuhkan	Jumlah personil Pengamat/UPTD sebesar 80-<90% dari yang dibutuhkan	Jumlah personil Pengamat/UPTD sebesar 60-<80% dari yang dibutuhkan	Jumlah personil Pengamat/UPTD sebesar <60% dari yang dibutuhkan	
			b	Personil (Juru/Mantri)	1	1 (100)	Jumlah personil Juru/Mantri sebesar 90-100% dari yang dibutuhkan	Jumlah personil Juru/Mantri sebesar 80-<90% dari yang dibutuhkan	Jumlah personil Juru/Mantri sebesar 60-<80% dari yang dibutuhkan	Jumlah personil Juru/Mantri sebesar <60% dari yang dibutuhkan	
			c	Personil PPA/POB	2	1 (100)	Jumlah personil PPA/POB sebesar 90-100% dari yang dibutuhkan	Jumlah personil PPA/POB sebesar 80-<90% dari yang dibutuhkan	Jumlah personil PPA/POB sebesar 60-<80% dari yang dibutuhkan	Jumlah personil PPA/POB sebesar <60% dari yang dibutuhkan	
		2.2		Status kepegawaian	2						

No				Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
			a	Pengamat, Staff Pengamat/UPTD, Juru/Mantri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	1 (100)	>70% dari semua personil Pengamat, Staff Pengamat/UP TD, Juru/Mantri yang ada bersatus PNS	50-<70% dari semua personil Pengamat, Staff Pengamat/UP TD, Juru/Mantri yang ada bersatus PNS	30-<50% dari semua personil Pengamat, Staff Pengamat/UPTD, Juru/Mantri yang ada berstatus PNS	<30% dari personil Pengamat, Staff Pengamat/UPTD, Juru/Mantri yang ada berstatus PNS	Bukan 50%
			b	Personil PPA/POB yang bertatus PNS	1	1 (100)	>70% dari semua personil PPA/POB yang ada bersatatus PNS	50-<70% dari personil PPA/POB yang ada bersatatus PNS	30-50% dari personil PPA/POB yang ada bersatatus PNS	<30% dari personil PPA/POB yang ada bersatatus PNS	Bukan 50%
		2.3		Semua sudah paham OP							
			a	Ranting/Pengamat/UPTD	1	1 (60)	Sekitar 90-100% yang melaksanakan tusi dengan benar,	Sekitar 80-<90% yang melaksanakan tusi dengan benar,	Hanya 60-<80% yang melaksanakan tusi dengan benar	<60% yang melaksanakan tusi dengan benar,	Pelaksanaan Tusi-->pengisi form OP
						2 (20)	Pengisian data dan pelaporan dilaksanakan dengan tertib, benar dan valid	Pengisian data dan pelaporan dilaksanakan dengan tertib, benar, kurang valid	Pengisian data dan pelaporan dilaksanakan kurang tertib, benar dan kurang valid	Pengisian data dan pelaporan dilaksanakan dengan tidak tertib, tidak benar dan kurang valid	

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					3 (20)	Dilaksanakan pelatihan/pembinaan rutin untuk meningkatkan pengetahuan petugas OP	Dilaksanakan pelatihan/pembinaan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan petugas OP	Pelaksanakan pelatihan/pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan petugas OP tidak dilaksanakan secara berkala	Tidak pernah Dilaksanakan pelatihan/pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan petugas OP	
			b	(Juru/Mantri Pengairan)	2	1 (60)	Sekitar 90-100% yang melaksanakan tusi dengan benar,	Sekitar 80-<90% yang melaksanakan tusi dengan benar,	Hanya 60-<80% yang melaksanakan tusi dengan benar	<60% yang melaksanakan tusi dengan benar, <i>Pelaksanaan Tusi-->pengisi form OP</i>
					2 (20)	Pengisian data dan pelaporan dilaksanakan dengan tertib, benar dan valid	Pengisian data dan pelaporan dilaksanakan dengan tertib, benar, kurang valid	Pengisian data dan pelaporan dilaksanakan kurang tertib, benar dan kurang valid	Pengisian data dan pelaporan dilaksanakan dengan tidak tertib, tidak benar dan kurang valid	
					3 (20)	Dilaksanakan pelatihan/pembinaan rutin untuk meningkatkan pengetahuan petugas OP	Dilaksanakan pelatihan/pembinaan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan petugas OP	Pelaksanakan pelatihan/pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan petugas OP tidak dilaksanakan secara berkala	Tidak pernah Dilaksanakan pelatihan/pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan petugas OP	

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
			d	PPA/POB	1 (60)	Sekitar 90-100% yang melaksanakan tusi dengan benar,	Sekitar 80-<90% yang melaksanakan tusi dengan benar,	Hanya 60-<80% yang melaksanakan tusi dengan benar	<60% yang melaksanakan tusi dengan benar,	<i>Pelaksanaan Tusii-->pengisi form OP</i>
					2 (20)	Pengisian data dan pelaporan dilaksanakan dengan tertib, benar dan valid	Pengisian data dan pelaporan dilaksanakan dengan tertib, benar, kurang valid	Pengisian data dan pelaporan dilaksanakan kurang tertib, benar dan kurang valid	Pengisian data dan pelaporan dilaksanakan dengan tidak tertib, tidak benar dan kurang valid	
					3 (20)	Dilaksanakan pelatihan/pembinaan rutin untuk meningkatkan pengetahuan petugas OP	Dilaksanakan pelatihan/pembinaan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan petugas OP	Pelaksanaan pelatihan/pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan petugas OP tidak dilaksanakan secara berkala	Tidak pernah Dilaksanakan pelatihan/pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan petugas OP	
V				DOKUMEN TASI	5					
1				Buku data DI (buku alokasi air, data bendung, data bangunan pelengkap, dll)	2	1	Prosentase kelengkapan sebesar 90-100%	Prosentase kelengkapan sebesar 80-<90%	Prosentase kelengkapan sebesar 60-<80%	Prosentase kelengkapan sebesar <60%

No				Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
						2	Inventarisasi dan Dokumentasi data OP sudah dilakukan dan lengkap dan benar	Inventarisasi dan Dokumentasi data OP sudah dilakukan namun masih ada kekurangan	Inventarisasi dan Dokumentasi data OP sudah dilakukan namun tidak lengkap dan kurang benar	Inventarisasi dan Dokumentasi data OP belum dilakukan	
	2			Peta dan Gambar-gambar	3	3					
		2.1		Data dinding di Kantor (Peta DI, Peta Wilayah	1	1	Prosentase kelengkapan	Prosentase kelengkapan sebesar	Prosentase kelengkapan sebesar 60-<80%	Prosentase kelengkapan sebesar <60%	
				<i>Kerja, -Skema jaringan irigasi, Skema Bangunan, Peta Skema Ploting Tenaga Kerja, Peta Skema Operasi (rencan pembagian dan pemberian air), Peta Struktur Organisasi, Peta Kalender Tanam, dll)</i>			sebesar 90-100%	80-<90%			

No	Uraian			Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					2	Kondisi data dinding di kantor masih baik dan terus diperbaharui	Kondisi data dinding di kantor masih baik dan tetapi tidak semua diperbaharui	Kondisi data dinding di kantor kurang terawat dan tidak pernah diperbaharui	Kondisi data dinding di kantor tidak lengkap dan tidak pernah diperbaharui	
		2.2	Gambar Pelaksana (<i>Gambar Purna Laksana/ Asbuilt-drawing</i>)	1	1	Prosentase kelengkapan sebesar 90-100%	Prosentase kelengkapan sebesar 80-<90%	Prosentase kelengkapan sebesar 60-<80%	Prosentase kelengkapan sebesar <60%	
			(Peta pemeliharaan, Gambar Bangunan)		2	Hasil pembangunan /rehabilitasi/ pemeliharaan dan gambar bangunan sudah sesuai dengan pelaksanaan dilapangan	Hasil pemeliharaan dan gambar bangunan yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan belum seluruhnya digambar	Hasil pemeliharaan dan gambar bangunan yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan hanya sebagian kecil yang digambar	Belum ada inventarisasi gambar	
		2.3	Skema Jaringan (pelaksana & bangunan)	1	1	Prosentase kelengkapan sebesar 90-100%	Prosentase kelengkapan sebesar 80-<90%	Prosentase kelengkapan sebesar 60-<80%	Prosentase kelengkapan sebesar <60%	

No				Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
						2	Ploting data kegiatan pemeliharaan lengkap dan benar	Ploting data kegiatan pemeliharaan benar namun tidak lengkap	Ploting data kegiatan pemeliharaan tidak lengkap dan kurang jelas	Tidak ada ploting kegiatan	
VI				PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)	10						
			A B C	Jumlah P3A Desa =.....Bh Jumlah GP3A =.....Bh Jumlah IP3A =Bh							
	1			Status GP3A/IP3A sudah berbadan hukum	1,5	1 (100)	Sudah berbadan hukum (ttid bupati/walikota + notaris + terdaftar di Pengadilan/Kumham)	Sudah berbadan hukum (ttid bupati/walikota + notaris)	AD/ART sudah ttd bupati/walikota, Camat	AD/ART sudah ttd Kepala Desa/belum memiliki AD/ART	Irigasi besar 1,5
	2			Kondisi Kelembagaan GP3A/IP3A	0,5						

No				Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2.1	-	Berkembang (100 %)		1 (100)	Mandiri total skor penilaian : aspek kelembagaan, teknis irigasi, teknis pertanian, dan pembiayaan > 90 %	Berkembang total skor penilaian : aspek kelembagaan, teknis irigasi, teknis pertanian, dan pembiayaan > 70- 90 %			Irigasi kecil 0,5
		2.2	-	Sedang Berkembang..... (60 %)		1 (100)			Sedang Berkembang total skor penilaian : aspek kelembagaan, teknis irigasi, teknis pertanian, dan pembiayaan 50- <70 %		Irigasi besar 0,5
		2.3	-	Belum Berkembang (30%)		1 (100)				Belum Berkembang total skor penilaian : aspek kelembagaan, teknis irigasi, teknis pertanian, dan pembiayaan < 50 %	

No			Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
3		3.1	- Rapat Ulu-ulu/P3A desa/GP3A dengan pengamat/ranting ½ bulan sekali (100%)	2	1 (100)	Jumlah Ulu-ulu/P3A desa/GP3A dengan pengamat hadir 90-100%	Jumlah Ulu-ulu/P3A desa/GP3A dengan pengamat hadir 80-90%	Jumlah Ulu-ulu/P3A desa/GP3A dengan pengamat hadir 60-80%	Jumlah Ulu-ulu/P3A desa/GP3A dengan pengamat hadir < 60%	
		3.2	- 1 bulan sekali (60%)			Jumlah Ulu-ulu/P3A desa/GP3A dengan pengamat hadir 90-100%	Jumlah Ulu-ulu/P3A desa/GP3A dengan pengamat hadir 80-90%	Jumlah Ulu-ulu/P3A desa/GP3A dengan pengamat hadir 60-80%	Jumlah Ulu-ulu/P3A desa/GP3A dengan pengamat hadir < 60%	
		3.3	- Ada tidak teratur (40%)			Jumlah Ulu-ulu/P3A desa/GP3A dengan pengamat hadir 90-100%	Jumlah Ulu-ulu/P3A desa/GP3A dengan pengamat hadir 80-90%	Jumlah Ulu-ulu/P3A desa/GP3A dengan pengamat hadir 60-80%	Jumlah Ulu-ulu/P3A desa/GP3A dengan pengamat hadir < 60%	
		3.4	- Belum ada rapat-rapat (0%)						Tidak ada rapat-rapat	
4			P3A aktif dalam mengikuti survei/penelusuran jaringan	1	1 (100)	Prosentase P3A yang aktif sebesar 90-100%	Prosentase P3A yang aktif sebesar 80%-<90%	Prosentase P3A yang aktif sebesar 60%-<80%	Prosentase P3A yang aktif sebesar kurang dari 60%	(Jumlah yang aktif berpartisipasi) / (jumlah P3A yang ada)

No			Uraian	Nilai Bobot Standar (%)	NO/ BP	Kondisi Baik Sekali (90 - 100)%	Kondisi Baik (80 - <90)%	Kondisi Sedang 60 - <80)%	Kondisi Jelek (<60)%	Keterangan
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
5			Partisipasi P3A dalam perbaikan/pemeliharaan jaringan dan bencana alam	2	1 (100)	Prosentase P3A yang aktif berpartisipasi sebesar 90-100%	Prosentase P3A yang aktif berpartisipasi sebesar 80%-<90%	Prosentase P3A yang aktif berpartisipasi sebesar 60%-<80%	Prosentase P3A yang aktif berpartisipasi sebesar kurang dari 60%	(Jumlah yang aktif berpartisipasi) / (jumlah P3A yang ada)
6			Iuran P3A digunakan untuk perbaikan/pemeliharaan tersier (100%)	2	1 (100)	Prosentase iuran P3A yang dipakai untuk perbaikan/pemeliharaan sebesar 90-100% dari yang ditentukan dalam AD/ART	Prosentase iuran P3A yang dipakai untuk perbaikan/pemeliharaan sebesar 80%-<90% dari yang ditentukan dalam AD/ART	Prosentase iuran P3A yang dipakai untuk perbaikan/pemeliharaan sebesar 60%-<80% dari yang ditentukan dalam AD/ART	Prosentase iuran P3A yang dipakai untuk perbaikan/pemeliharaan sebesar <60% dari yang ditentukan dalam AD/ART	(Jumlah biaya utk Perbaikan pemeliharaan) / (jumlah iuran yang masuk sesuai AD/ART)
7			Partisipasi P3A dalam perencanaan tata tanam dan pengalokasian air	1	1 (100)	Prosentase P3A yang aktif berpartisipasi dalam perencanaan tata tanam dan pengalokasian air sebesar 90-100%	Prosentase P3A yang aktif berpartisipasi dalam perencanaan tata tanam dan pengalokasian air sebesar 80%-<90%	Prosentase P3A yang aktif berpartisipasi dalam perencanaan tata tanam dan pengalokasian air sebesar 60%-<80%	Prosentase P3A yang aktif berpartisipasi dalam perencanaan tata tanam dan pengalokasian air sebesar <60%	(Jumlah P3A yang aktif) / (jumlah P3A yang ada)

Sumber : Tabel Kriteria dan Bobot Penilaian Kinerja Sistem Irigasi (REVISI I-edisi)